



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV](#)®

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

RÉPARATION DES CARROSSERIES

Session : **2021**

E.2 - ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE

UNITÉ CERTIFICATIVE U2

Étude de cas – Expertise technique

Durée : 3 heures


Coef. : 3

DOSSIER TECHNIQUE

**Ce dossier comprend 17 pages numérotées de DT 1/17 à DT 17/17.
Assurez-vous qu'il est complet.**

Baccalauréat Professionnel Réparation des carrosseries	2109-REP T 3	Session 2021	DT
U2 – Étude de cas – Expertise technique	Durée : 3 heures	Coefficient : 3	Page 1/17

Sommaire

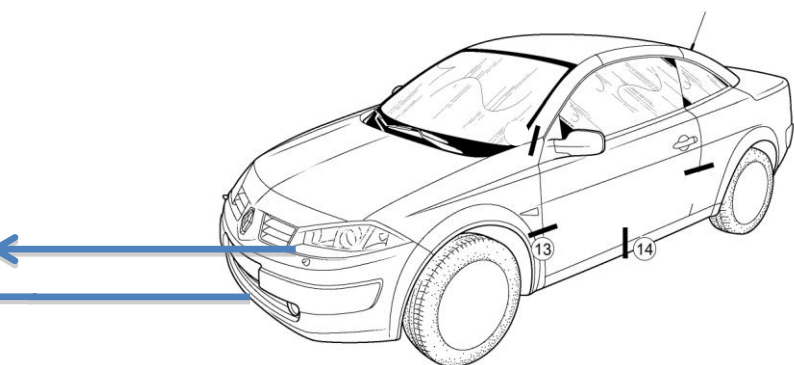

Zones impactées par la pièce métallique tombée du camion.

Rapport d'expertise page 1/2	page 3/17
Rapport d'expertise page 2/2	page 4/17
Restructuration : les inserts gonflants	page 5/17
Restructuration : remplacement bas de caisse	page 6/17
Plan de soubassement CELETTE	page 7/17
Système de surveillance de la pression des pneumatiques	pages 8 et 9/17
Projecteurs à lampe au xénon et câblage électrique	pages 10 à 15/17
Valeurs des angles de trains roulants	pages 16 et 17/17

Baccalauréat Professionnel Réparation des carrosseries	2109-REP T 3	Session 2021	DT
U2 – Étude de cas – Expertise technique	Durée : 3 heures	Coefficient : 3	Page 2/17

DESCRIPTIF										
Point d'impact : 8 - 1 - 3			Intensité : B		Immobilisation : J					
Angle : 8			Zones de déformation :							
PIÈCES										
Libellé	Nombre	Abatt usure	HT brut	HT total	Dp	Ech	Red	OG	P	
Optique avec ballast	1		372,65	372,65		x				
Lampe xénon D2R	1		195,74	195,74		x				
Bouclier	1		359,25	359,25		x			x	
Pneumatique AVG	1	0	168,50	168,50		x				
Valve communicante AVG	1		60,00	60,00		x				
Jante aluminium AVG	1		167,22	167,22		x				
Capteur calculateur avant	1		58,75	58,75		x				
Bas de caisse gauche	1		198,50	198,50		x			x	
Porte gauche	1		658,50	658,50		x			x	
Contrôle train roulant										
Contrôle soubassement										
Réinitialisation optique										
Réinitialisation valve										
Montage, équilibrage pneumatique										
				Montant total HT pièces détachées		2239,11				

MAIN-D'ŒUVRE				
Libellé	Nombre	PU €	HT Brut €	HT Total
Tôlerie T1	4,45	45,80	203,81	203,81
Tôlerie T2	4	62,50	250	250
Tôlerie T3	1,2	74,20	89,04	89,04
Peinture T2	5,25	62,50	328,12	328,12
Mécanique T1	0,50	45,80	22,90	22,90
Mécanique T2		62,50		
Mécanique T3	2,75	74,20	204,04	204,04
Contrôles et réglages Trains Roulants = M3				
Contrôle soubassement = T3				
Contrôle diagnostique, réinitialisation = M3				
total main-d'œuvre HT				1097,92

INGRÉDIENTS PEINTURE				
Libellé	Nombre	PU	HT Brut	HT Total
Opaque		23,41		0
Métallisée vernie	5,25	30,10	158,02	158,02
Nacrée vernie		35,11		0
total ingrédient peinture HT				158,02

TOTAL GENERAL						
Libellé	Vétusté non déduite			Vétusté déduite		
	TVA	HT	TTC	HT	Total TTC	
Main-d'œuvre						
Pièces						
Ingrédients peinture						
Petites fournitures						
Éléments SCG						
Forfaits						
Hors éléments SCG						
Minorations						
TOTAL GÉNÉRAL						

Examen contradictoire effectué en présence de :

Visa après accord sur les dégâts apparents constatés :

L'Expert :


Le Sinistré :

Le Réparateur :

Nota : Toute modification du présent procès-verbal ne pourra être prise en compte que si l'expert est mis à même d'en apprécier le bien-fondé en temps utile.

Baccalauréat Professionnel Réparation des carrosseries	2109-REP T 3	Session 2021	DT
U2 – Étude de cas – Expertise technique	Durée : 3 heures	Coefficient : 3	Page 4/17

Restructuration Les inserts gonflants

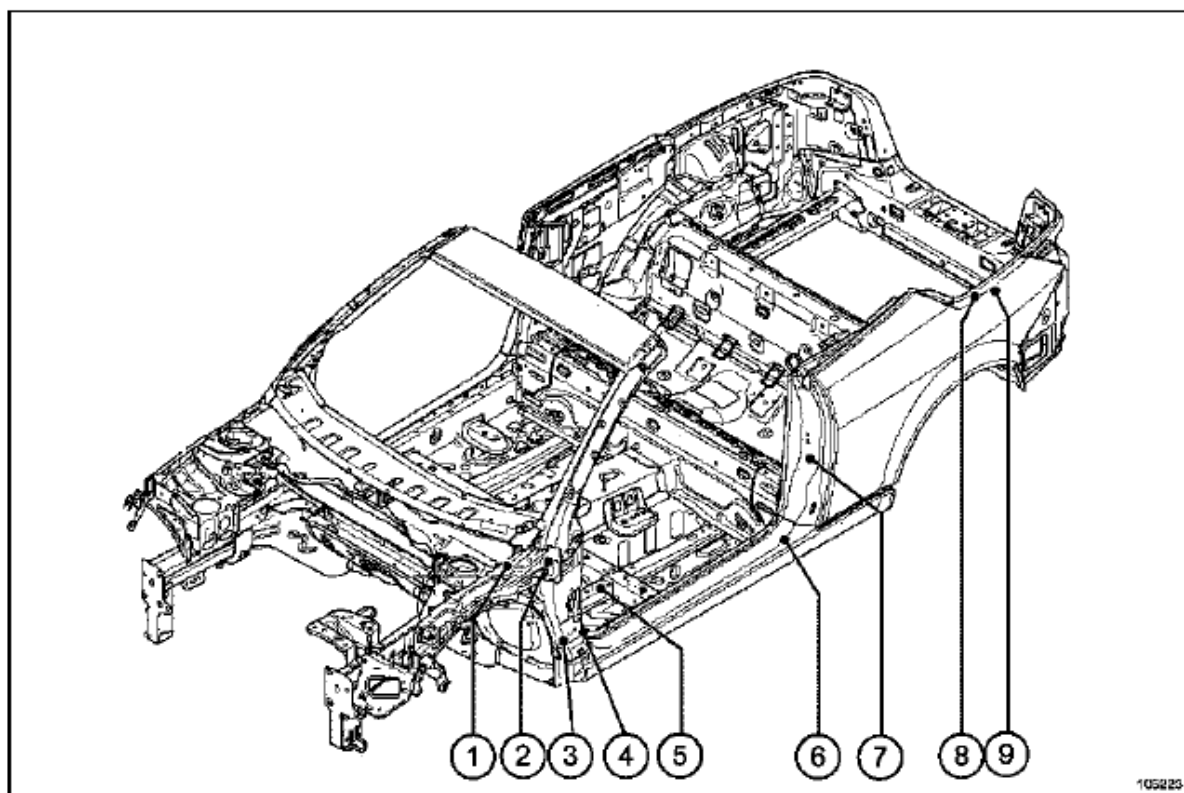

Les inserts gonflants assurent l'étanchéité et l'insonorisation des corps creux du véhicule. Ceux-ci réagissent à la température lors de l'immersion de la caisse dans les bains de cataphorèse en usine.

Ces conditions ne peuvent être reproduites en atelier.

Les inserts n'étant pas récupérables, ils doivent être remplacés systématiquement.

Les inserts fournis par le magasin des pièces de rechange sont identiques à l'origine.

Pour reproduire leurs propriétés d'étanchéité et d'insonorisation, réaliser la gamme d'opérations suivantes :

- Nettoyer les surfaces d'encollage à l'heptane (référence 77 11 170 064).
- Obturer les trous de l'insert en découpant un morceau de plaque insonorisant (référence 77 01 423 546).
- Appliquer sur la périphérie et sur les trous de l'insert, du mastic d'étanchéité en cordon préformé pour garniture (référence 77 01 423 330).
- Mettre en position en comprimant le mastic.

Baccalauréat Professionnel Réparation des carrosseries	2109-REP T 3	Session 2021	DT
U2 – Étude de cas – Expertise technique	Durée : 3 heures	Coefficient : 3	Page 5/17

Restructuration

Remplacement bas de caisse

Le remplacement de cette pièce s'effectue selon les possibilités suivantes :

Remplacement complet : nécessite une coupe partielle du pied avant en partie inférieure et la dépose du panneau d'aile arrière.

Remplacement partiel sous porte.

Remplacement partiel avant : nécessite une coupe partielle du pied avant en partie inférieure.

Remplacement partiel arrière : complémentaire au panneau d'aile arrière.


IMPORTANT

La position de coupe dans la méthode ne peut pas être décalée, elle est déterminée en fonction de l'emplacement des doublures et des renforts.

Nota :

Si les points de soudure ne sont pas réalisables avec la pointeuse, ils peuvent être remplacés par des points bouchons.


Détail de la position de l'insert gonflant

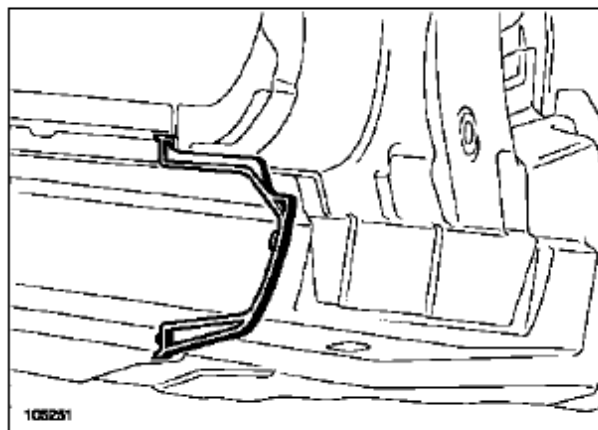

Remplacement complet

Détail en partie avant

Découper partiellement le pied avant en partie inférieure pour permettre la dépose et repose du bas de caisse dans sa totalité.

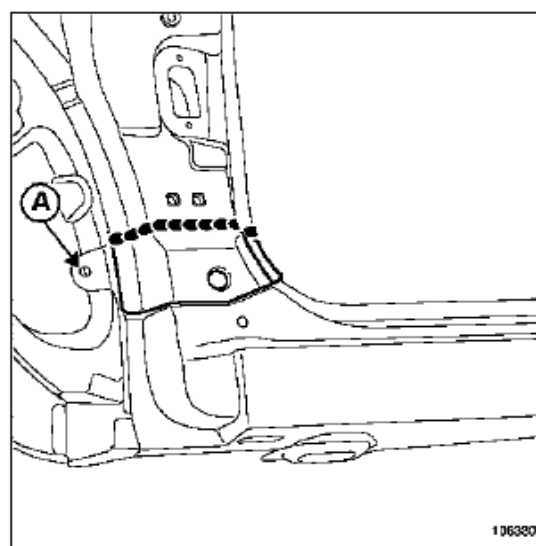

Pour faciliter l'opération, rabattre légèrement la languette (A).




Baccalauréat Professionnel Réparation des carrosseries	2109-REP T 3	Session 2021	DT
U2 – Étude de cas – Expertise technique	Durée : 3 heures	Coefficient : 3	Page 6/17



CELETTE®

METRO 2000
MYGALE

RENAULT Mégane CC

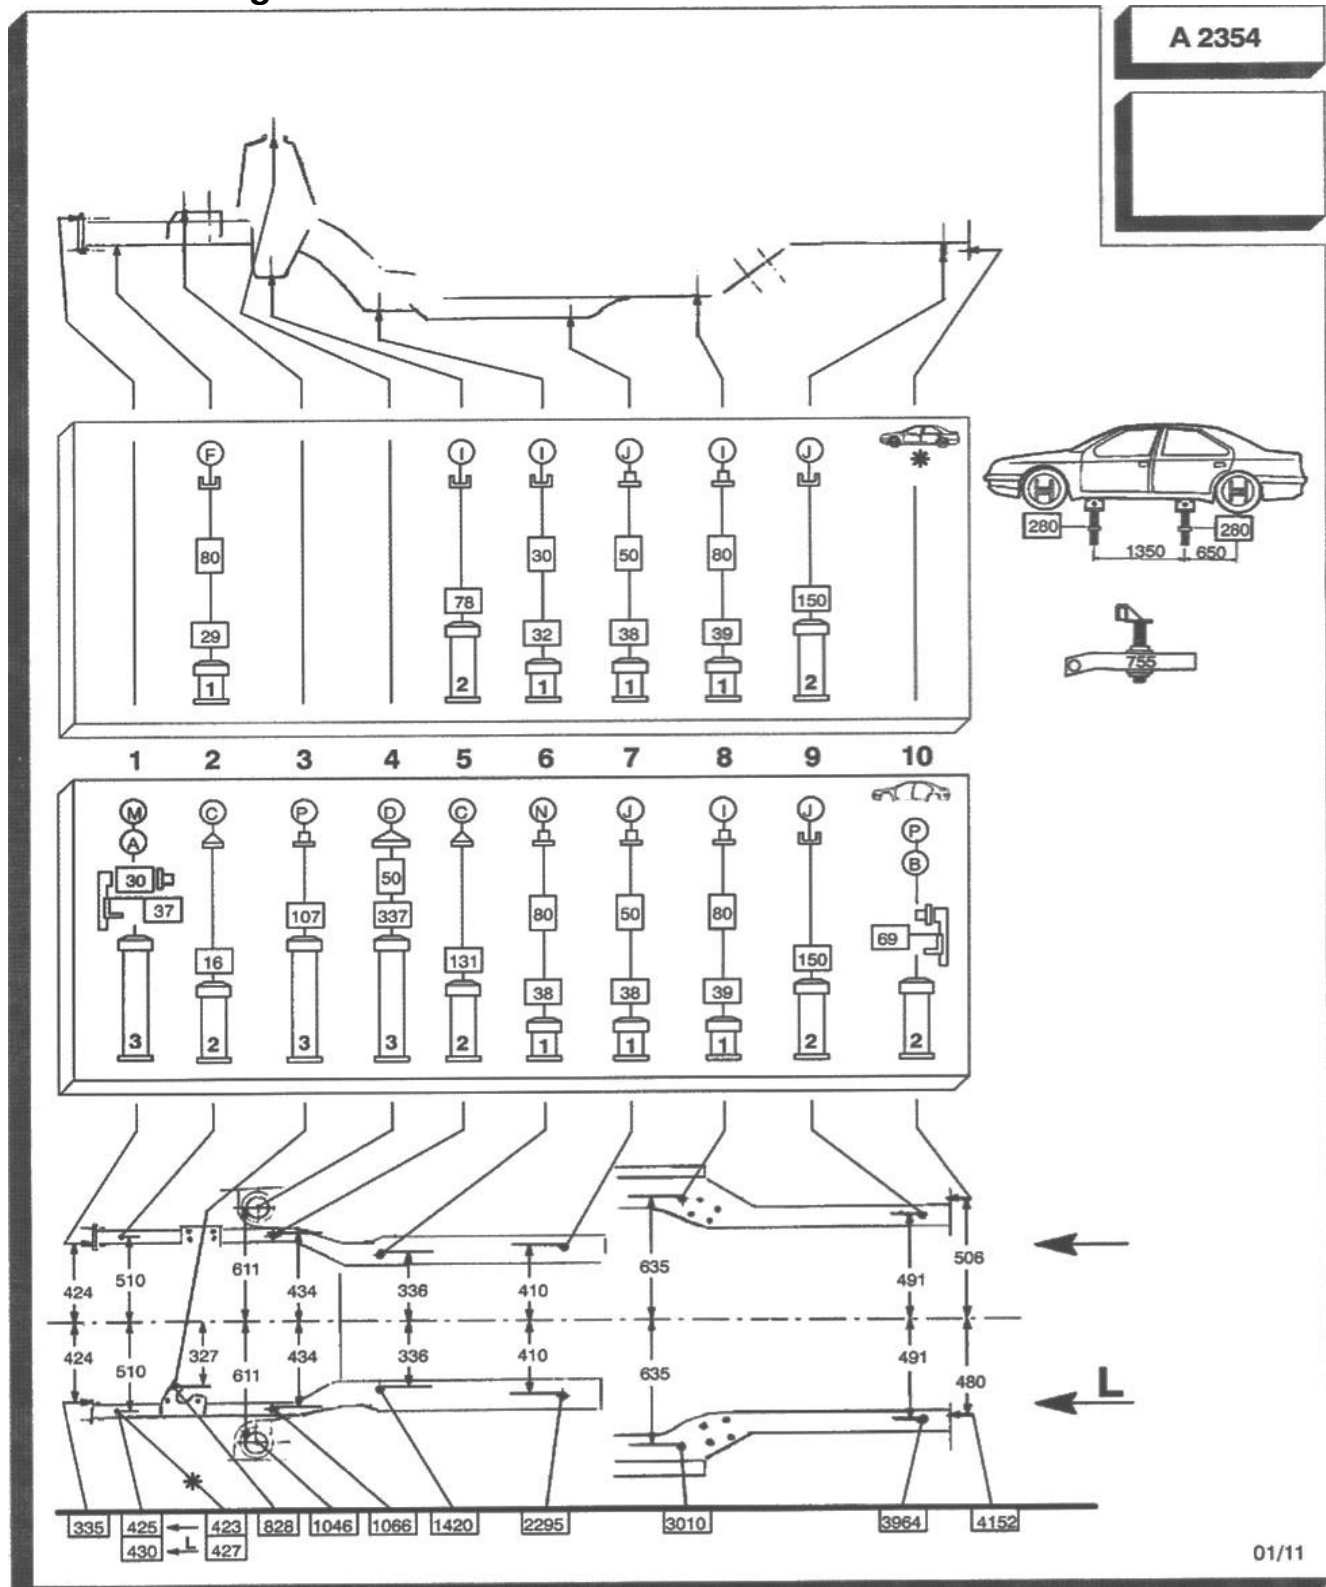

Baccalauréat Professionnel Réparation des carrosseries	2109-REP T 3	Session 2021	DT
U2 – Étude de cas – Expertise technique	Durée : 3 heures	Coefficient : 3	Page 7/17

Système de surveillance de la pression des pneumatiques

DESCRIPTION

Le système est composé de

- quatre capteurs (1) de pression intégrés aux valves (un par roue). Ils émettent un signal radiofréquence,
- un récepteur (2) placé sous le véhicule, chargé de recueillir et de décoder les informations des capteurs et de les transmettre à l'Unité Centrale Habitacle,
- l'Unité Centrale Habitacle (3) reçoit et traite les informations du récepteur (2) et détermine le message à afficher,
- un afficheur (4) (spécifique ou intégré au tableau de bord).

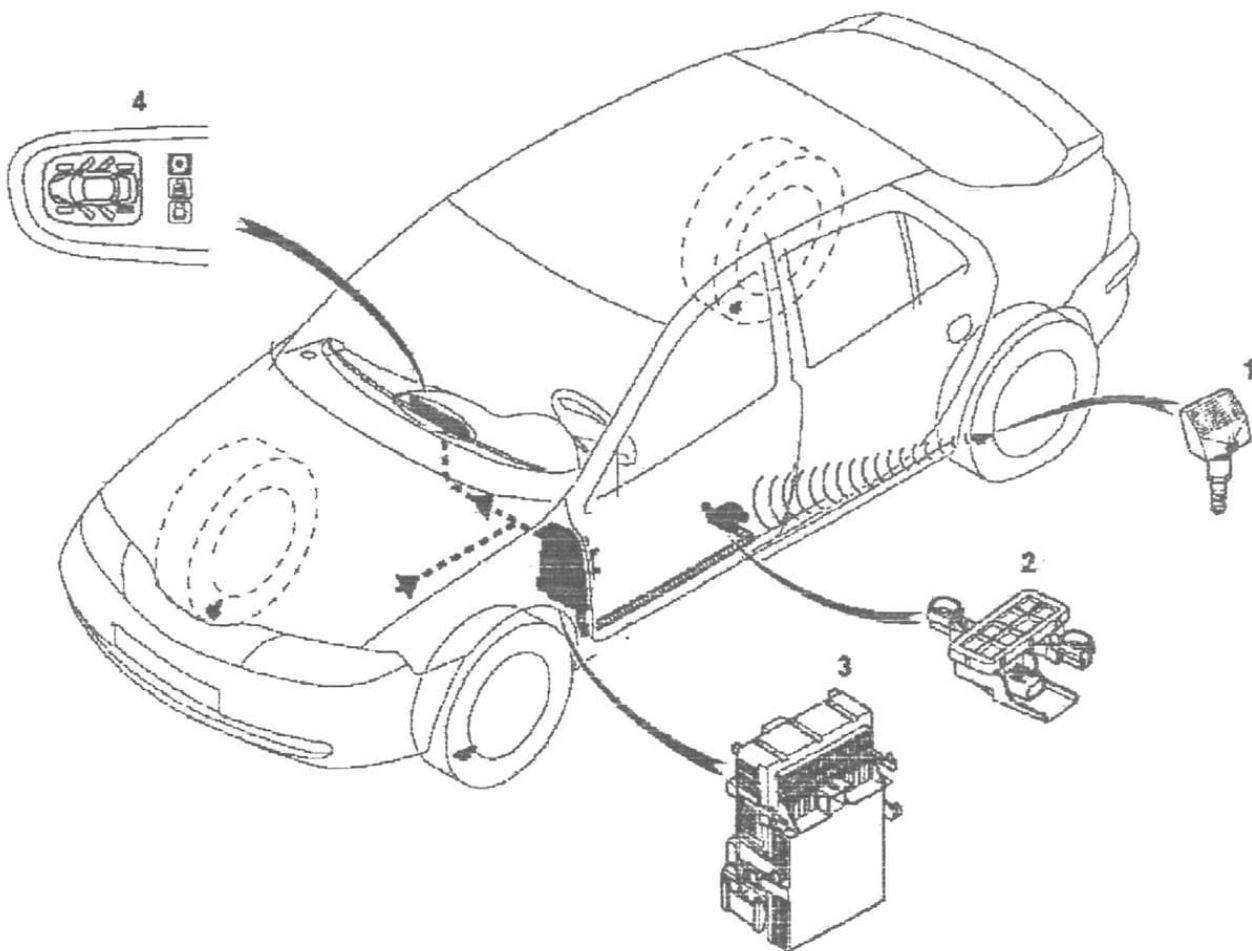


Tableau des indices de vitesse pneumatique :

Indice de vitesse	Vitesse maximale
H	210 Km/h
V	240 Km/h


Baccalauréat Professionnel Réparation des carrosseries	2109-REP T 3	Session 2021	DT
U2 – Étude de cas – Expertise technique	Durée : 3 heures	Coefficient : 3	Page 8/17

Système de surveillance de la pression des pneumatiques

Le capteur de pression est composé

- d'une valve classique,
- d'un capteur de pression,
- d'un émetteur radiofréquence spécifique,
- d'une pile non-démontable.

Nota : la pile de la valve du capteur de pression ne peut pas être remplacée.

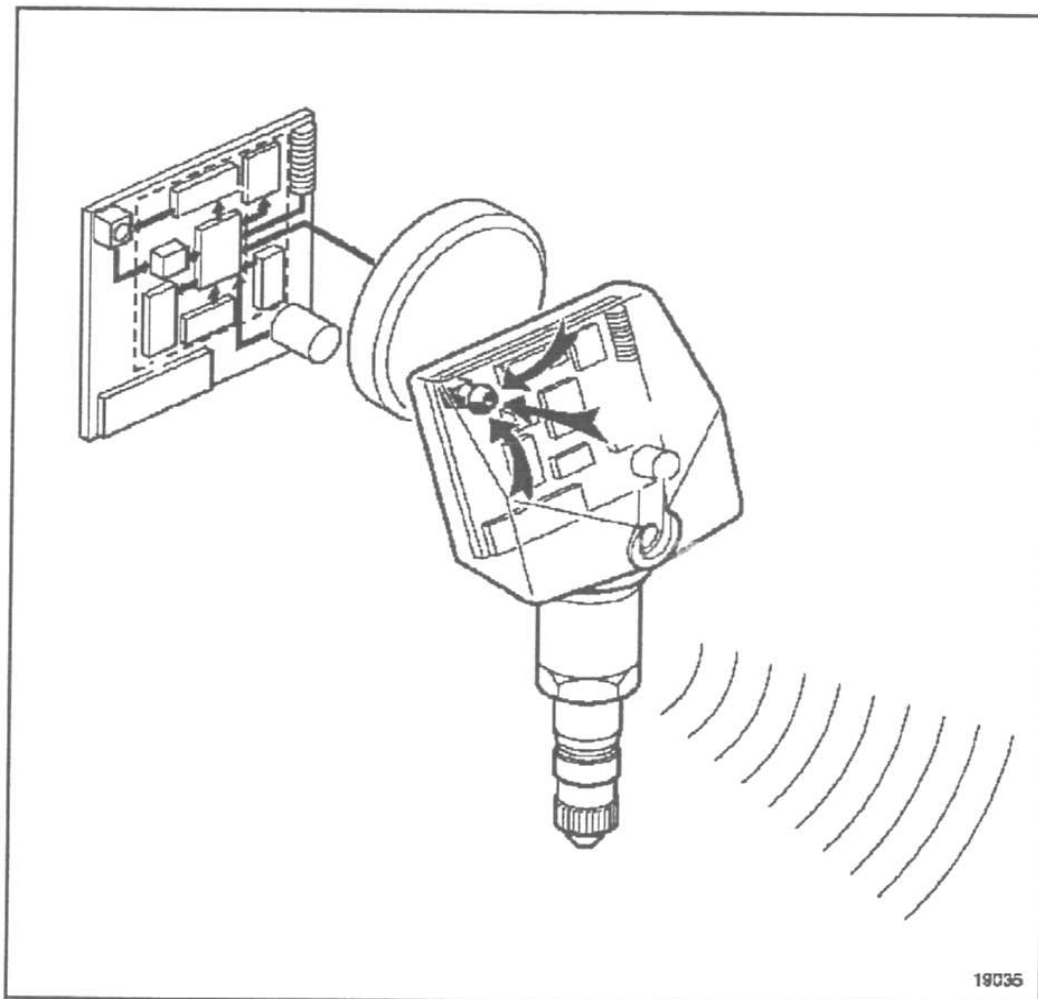


Rappel : chaque capteur est repéré par une couleur spécifique. En cas de remplacement de valve, de pneu ou de démontage des roues, il est impératif de respecter les couleurs

- Vert = avant gauche
- Jaune = avant droit
- Rouge = arrière gauche
- Noir = arrière droit

Baccalauréat Professionnel Réparation des carrosseries	2109-REP T 3	Session 2021	DT
U2 – Étude de cas – Expertise technique	Durée : 3 heures	Coefficient : 3	Page 9/17


Projecteurs à lampe au xénon : présentation, schéma de principe

PRÉSENTATION

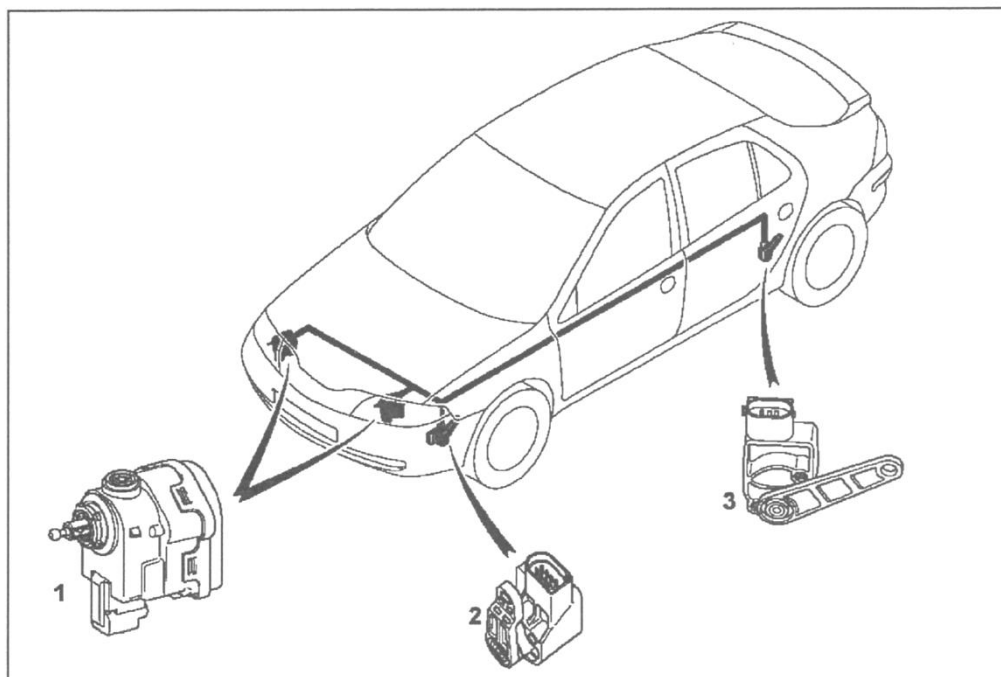

- 1. actionneur
- 2. capteur/calculateur
- 3. capteur arrière

SCHÉMA DE PRINCIPE

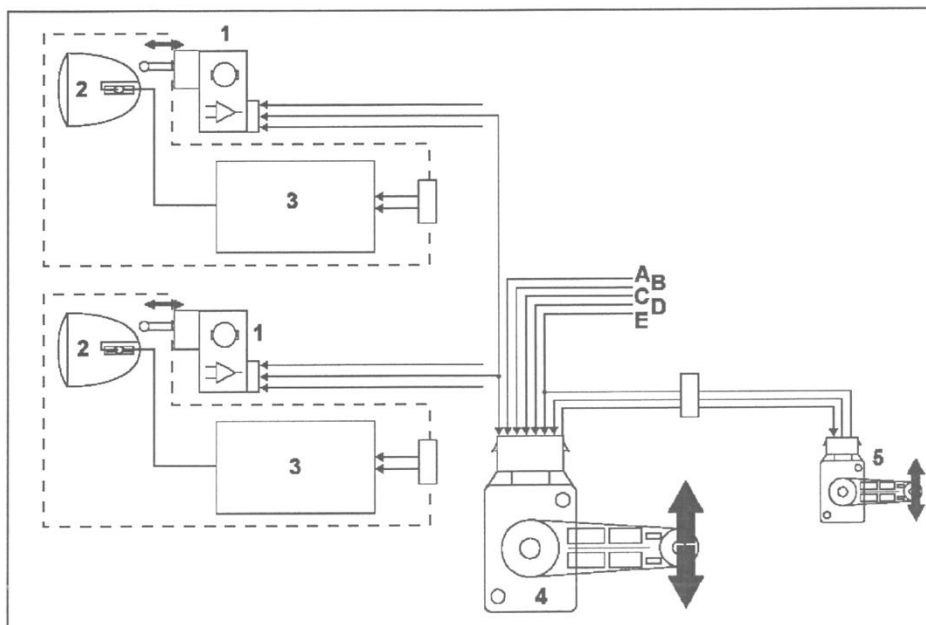

- 1. actionneur
- 2. projecteur
- 3. boîtier électronique (Ballast)
- 4. capteur avant / calculateur
- 5. capteur arrière

- A + éclairage
- B + après contact
- C Liaison diagnostic
- D Information vitesse véhicule
- E Masse

Baccalauréat Professionnel Réparation des carrosseries	2109-REP T 3	Session 2021	DT
U2 – Étude de cas – Expertise technique	Durée : 3 heures	Coefficient : 3	Page 10/17

Projecteurs à lampe au xénon : généralités, description

GENERALITES

Selon la norme Européenne, ces véhicules seront obligatoirement équipés d'un système de réglage automatique de la hauteur des projecteurs en fonction de l'assiette du véhicule et de lave-projecteurs.

ATTENTION il est interdit de monter un projecteur équipé de lampe à décharge sur une version non conçue pour recevoir ce dispositif.

Lampes au Xénon

Ces lampes ne contiennent pas de filament.

La lumière de ces lampes est générée à partir de deux électrodes dans une ampoule de quartz comprenant un gaz à pression élevée (du Xénon).

Le module électronique ou Ballast, intégré dans le projecteur est alimenté par la batterie (**12 volts**) du véhicule et génère une tension contrôlée de **20 000 volts** à l'allumage puis une tension alternative de **85 volts** alternatif en état stabilisé.


Correction automatique du réglage des projecteurs en fonction de l'assiette du véhicule :

Le système de correction automatique doit permettre (lors d'une variation de charge du véhicule), de conserver une hauteur de faisceau constante par rapport à la valeur de réglage initial réalisé en usine ou par le réseau après-vente.

Ce système peut être diagnostiqué par les outils de diagnostic.

A chaque effacement de défaut, les actionneurs effectuent un mouvement vers le bas.


- deux boîtiers électroniques (Ballast) intégrés aux projecteurs (E) (un par projecteur).

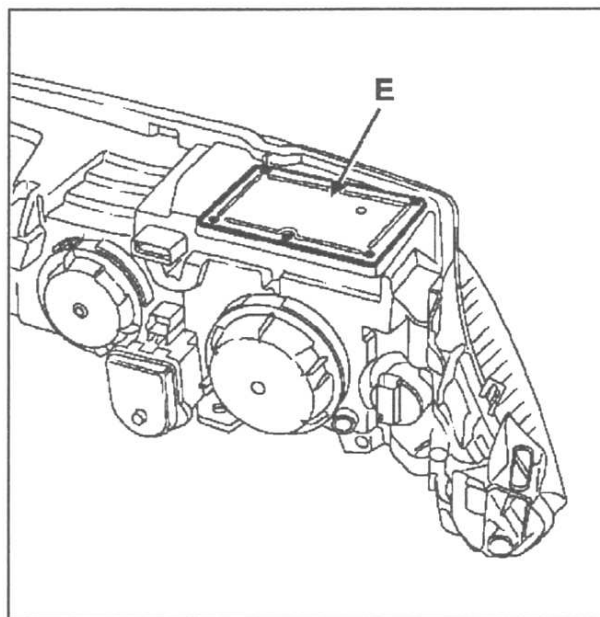

DESCRIPTION


Le système comprend

- deux blocs optiques équipés d'une lampe de veilleuse classique (A), d'une lampe de feu de route de type H1 (B), d'une lampe de feu de croisement au Xénon (C) de type D2R et d'une lampe de clignotant orange (D).

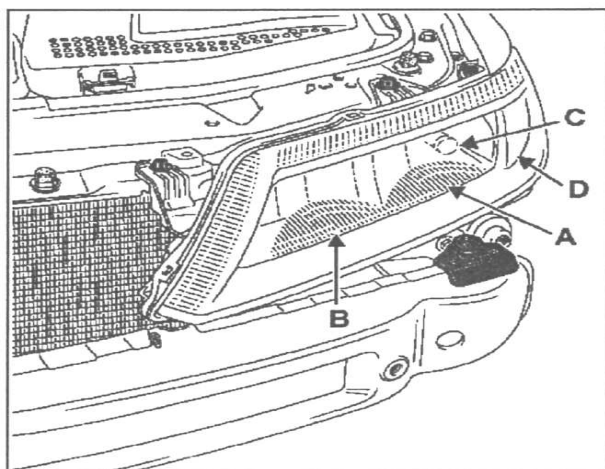

Capteur de hauteur arrière

- un capteur arrière de hauteur (F) situé sous le côté gauche du véhicule. Il enregistre la hauteur de caisse afin de la transmettre au capteur/calculateur.

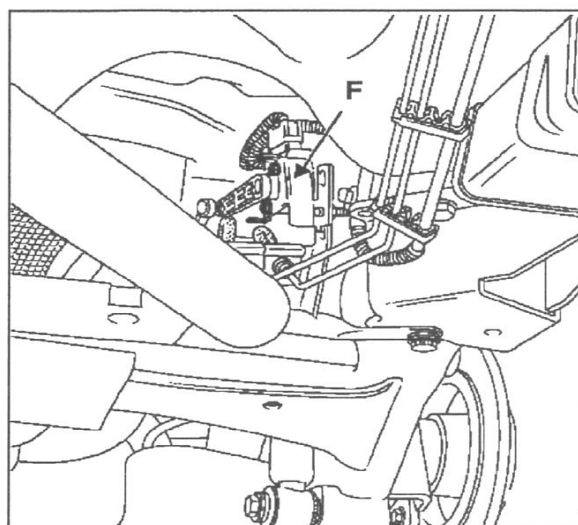


Baccalauréat Professionnel Réparation des carrosseries	2109-REP T 3	Session 2021	DT
U2 – Étude de cas – Expertise technique	Durée : 3 heures	Coefficient : 3	Page 11/17

Projecteurs à lampe au xénon : capteur/calculateur avant, capteur arrière


CAPTEUR DE HAUTEUR ARRIERE

- un capteur avant/calculateur (G) qui enregistre la hauteur du train avant. Le calculateur gère le réglage des projecteurs en fonction des variations de l'assiette du véhicule dues aux accélérations, aux freinages et aux variations de charge.

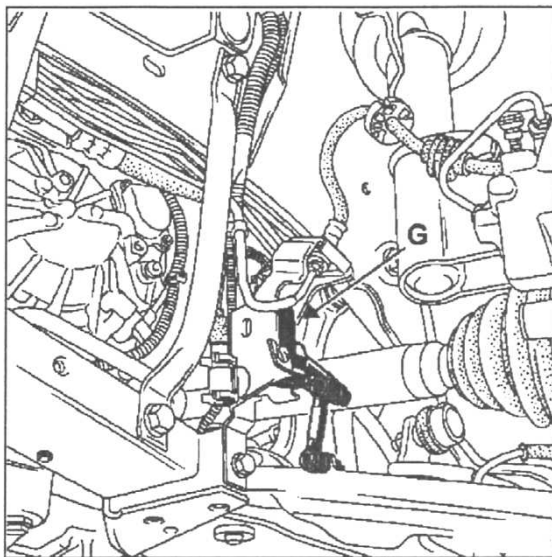

NOTA : l'information vitesse véhicule est utilisée pour modifier la hauteur du faisceau à haute vitesse.

- deux actionneurs de réglage spécifiques (H) fixés au dos de chaque bloc optique.

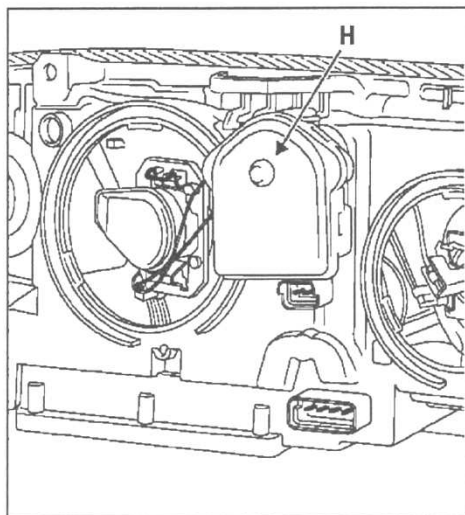

DEPOSE


Déposer la roue arrière gauche.

Déclipser

- l'extrémité de biellette,
- l'écrou (1) du support.

Débrancher le connecteur et déposer le capteur avec son support.


Désolidariser le capteur de son support par les vis (2).

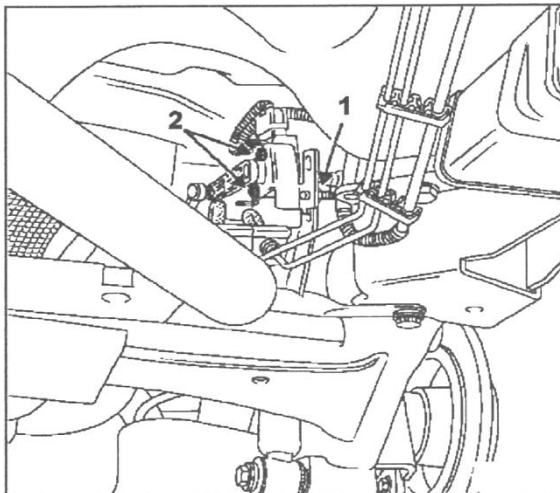

REPOSE

IMPORTANT après avoir remonté le capteur, il est nécessaire de procéder à l'initialisation du système et au réglage des projecteurs (**voir chapitre "initialisation"**).

Branchement

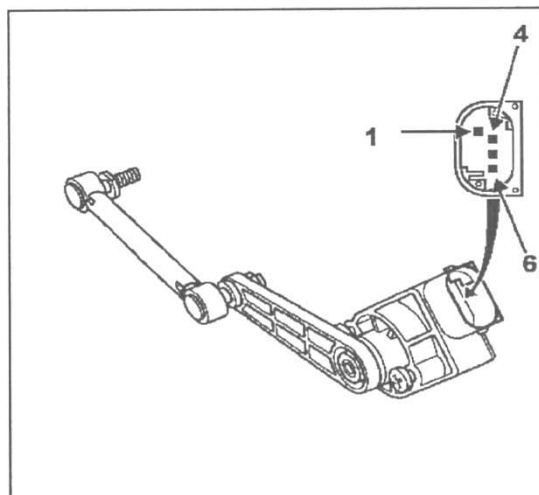

Nota :


- Le capteur avant ne possède pas les mêmes caractéristiques que le capteur arrière, il est donc important de ne pas les intervertir.
- Le capteur avant possède un repère de couleur jaune.

Baccalauréat Professionnel Réparation des carrosseries	2109-REP T 3	Session 2021	DT
U2 – Étude de cas – Expertise technique	Durée : 3 heures	Coefficient : 3	Page 12/17

Projecteurs à lampe au xénon dépose repose

Projecteur et lampe

Déposer la lampe en déclinçant les agrafes de maintien.

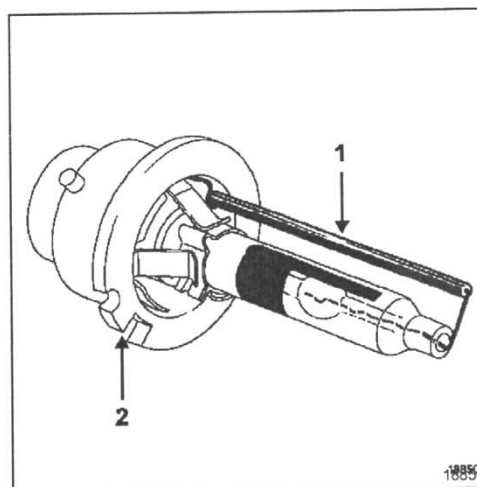

PROJECTEURS


La méthode de dépose/repose des projecteurs équipés de lampes au Xénon est identique à la méthode pour les projecteurs tous types.

ATTENTION les lampes au Xénon fonctionnent sous une tension de **20 000 volts** à l'allumage puis de **85 volts** alternatif en fonctionnement.

Il est donc impératif de débrancher le bloc optique et d'attendre que le calculateur (Ballast) soit froid avant le démontage.

Il est interdit d'allumer la lampe si celle-ci n'est pas positionnée dans le bloc optique (dangereux pour les yeux).

Débrancher le connecteur de la lampe en le tournant d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une horloge.

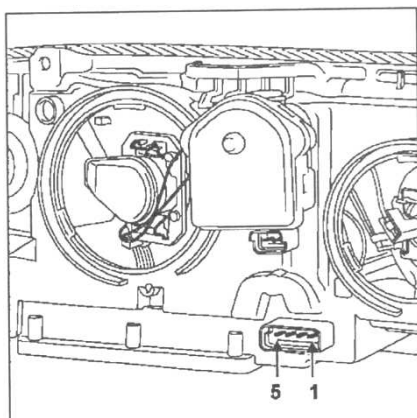

INITIALISATION DU SYSTEME ET REGLAGE DES PROJECTEURS

Cette procédure est à réaliser après toute opération sur un projecteur, sur un capteur ou sur un élément des trains roulants.

Mettre le véhicule sur une aire plane.

IMPORTANT ne pas serrer le frein de parking.

S'assurer que le véhicule soit à vide au plein de carburant près, ne pas monter dans le véhicule pendant la durée de l'opération.


Vérifier la pression des pneus et ouvrir le capot.

Brancher les outils de diagnostic et vérifier l'absence de défaut.

Branchement

Voie	Désignation
1	Masse
2	Feu de route
3	Non utilisée
4	Feu de croisement
5	Feu de position

Câblage électrique des projecteurs à lampe au xénon, du capteur/calculateur et des accessoires liés

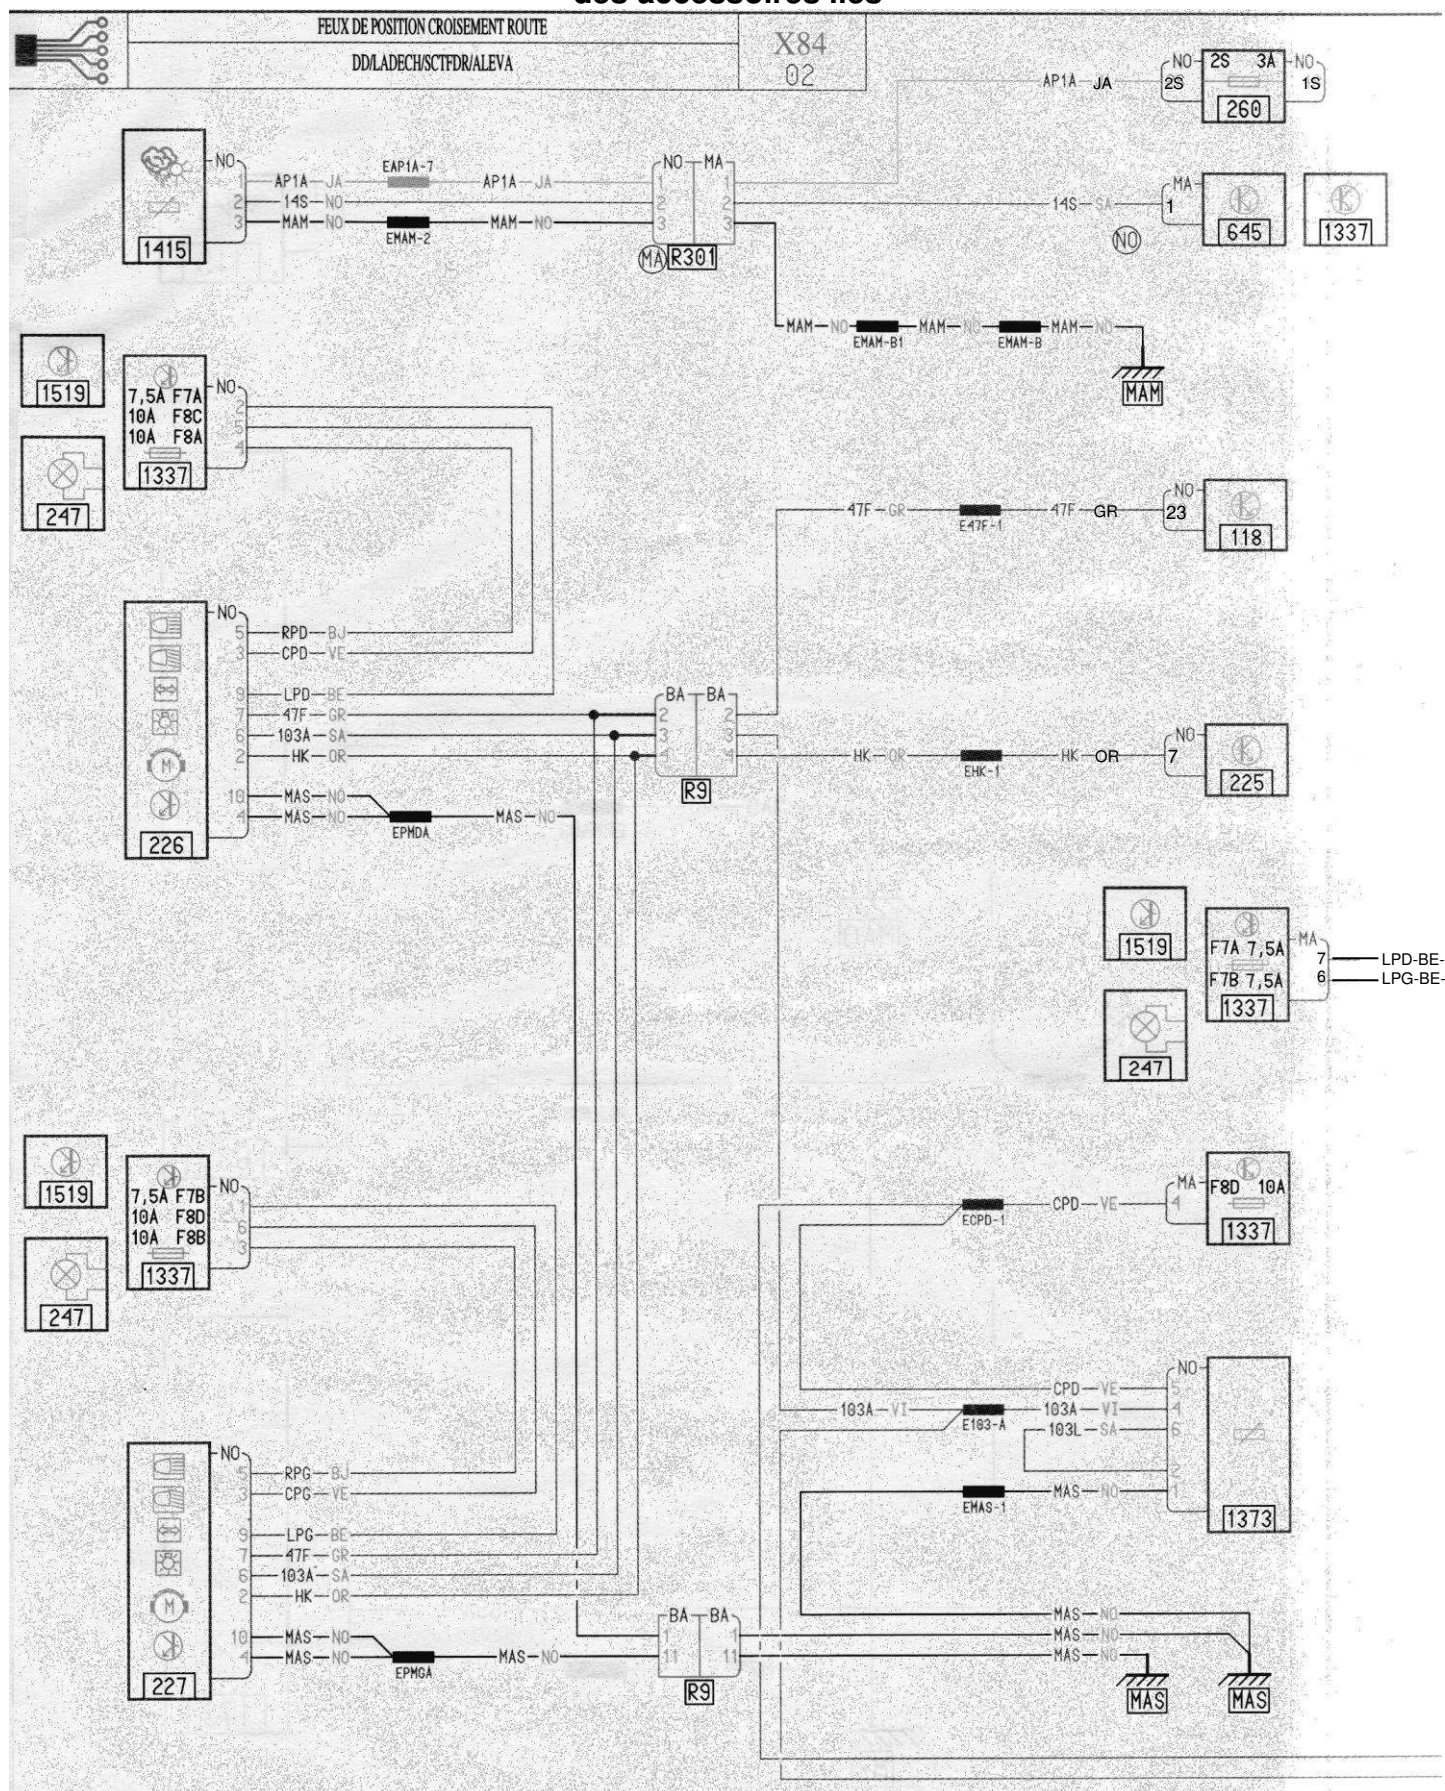


Électricité : affectation des fusibles

F7B		7.5A	LPG	Fusible feux de position gauche (173-227) allume cigare (101) interrupteur condamnation portes et feux de détresse (1391) interrupteur rhéostat réglage projecteur (1390) tableau de commande climatisation (319) radio (261) afficheur multifonctions (653) unité centrale de communication (1125) changeur compact disque (1272) commande conducteur double lève vitre avant (1512) commande rétroviseur électrique (134) commande verrouillage lève vitre électrique arrière (135) commande conducteur double lève vitre arrière (1511) commande lève vitre électrique passager (133) commande lève vitre électrique arrière droit (130) commande lève vitre électrique arrière gauche (131)
F8A		10A	RPD	Fusible feux de route droit (226)
F8B		10A	RPG	Fusible feux de route gauche (227)
F8C		10A	CPD	Fusible feux de croisement droit (226) capteur hauteur arrière (1372) capteur hauteur avant (1373) interrupteur rhéostat réglage projecteur (1390) moteur correcteur projecteur droit (538)
F8D		10A	CPG	Fusible feux de croisement gauche (227) moteur correcteur projecteur gauche (537)
F9		25A	(interne)	Fusible moteur essuie vitre avant (212)
F10		20A	8F 8E	Fusible feux de brouillard avant droit et gauche (176-177)
F11		40A	(interne)	Fusible groupe moto ventilateur de refroidissement (188)
F13		25A	BP14	Fusible calculateur ABS (118) ou Contrôle de trajectoire (1094)
F15		20A	BP42	Fusible + batterie boîte vitesses automatique (119)
F16		10A		non utilisé

Valeurs des angles de trains roulants


Attention : effectuer le calcul avec les hauteurs de caisse du véhicule pour choisir les bonnes valeurs de trains roulants.

Chasse non réglable

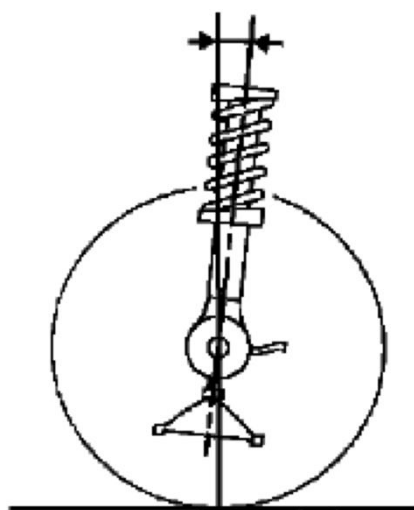


Valeurs	Position du train avant (mm)
5° 00' +/- 30'	W2 - W1 = 79
5° 20' +/- 30'	W2 - W1 = 71
5° 40' +/- 30'	W2 - W1 = 63
6° 06' +/- 30'	W2 - W1 = 49
6° 30' +/- 30'	W2 - W1 = 40
Différence droite - gauche maximale = 0° 30'	

Carrossage non réglable

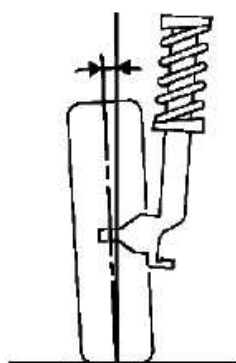

Valeurs	Position du train avant (mm)
- 0° 02' +/- 30'	R1 - W1 = 127
- 0° 12' +/- 30'	R1 - W1 = 146
- 0° 15' +/- 30'	R1 - W1 = 152
Différence droite - gauche maximale = 0° 30'	


Pivot non réglable

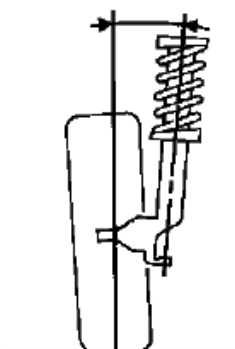

Valeurs	Position du train avant (mm)
10° 54' +/- 30'	R1 - W1 = 127
11° 24' +/- 30'	R1 - W1 = 146
11° 30' +/- 30'	R1 - W1 = 152
Différence droite - gauche maximale = 0° 30'	


Valeurs des angles de trains roulants

Parallélisme avant

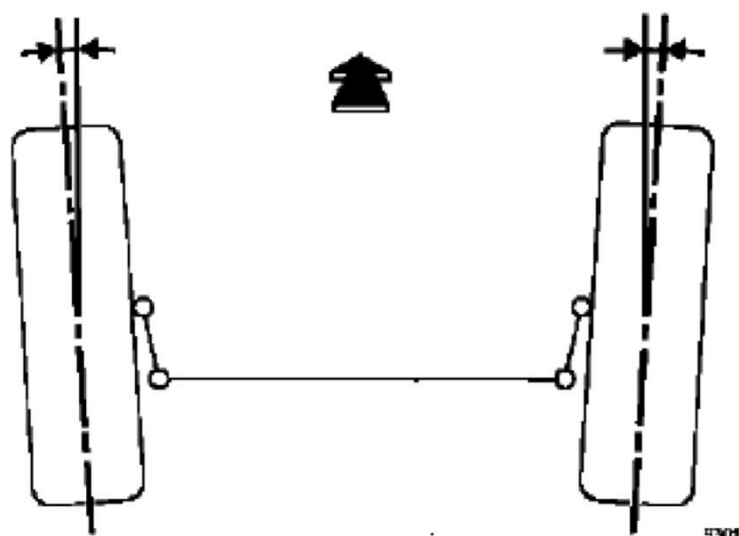

Valeurs	Position du train avant (mm)
(pour deux roues) Ouverture $0^{\circ} 10' \pm 10'$ jantes 15 pouces : 1,1 mm $\pm$ 1,1 jantes 16 pouces : 1,2 mm $\pm$ 1,2 jantes 17 pouces : 1,3 mm $\pm$ 1,3	A vide

Parallélisme arrière non réglable

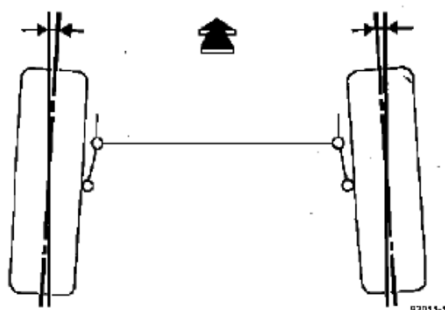

Valeurs	Position du train arrière
(Pour deux roues) Pincement - $0^{\circ} 40' \pm 20'$	A vide

Baccalauréat Professionnel Réparation des carrosseries	2109-REP T 3	Session 2021	DT
U2 – Étude de cas – Expertise technique	Durée : 3 heures	Coefficient : 3	Page 17/17

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.